




BOLETIN TECNICO

Problemas frecuentes con la instalación en Nissan Versa, March.

La posición correcta del disco de embrague y la correcta instalación nos garantiza un correcto funcionamiento después del reemplazo del kit de embrague.

Para evitar cualquier daño, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para los códigos **10 110 01** y **10 110 62**

Sobre el disco amortiguador de torsión encontrara la leyenda “GEAR BOX SIDE” (LADO CAJA), sera el lado que se estara encontrando con el plato, el lado opuesto que contiene el buje que sobre sale del centro dentado del disco, estará en dirección al volante motriz o lado motor.

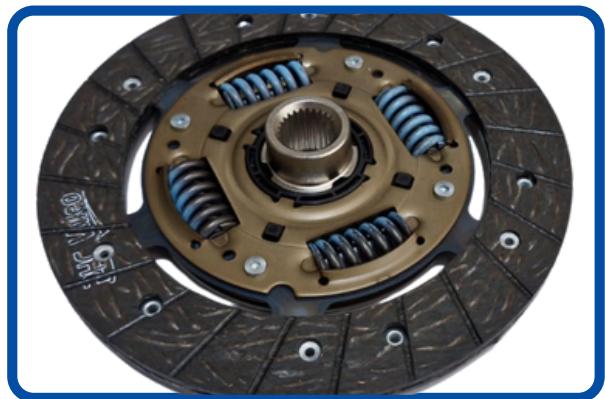

Posición correcta





Para asistencia técnica
y/o atención personalizada,
llámenos o envíenos Whatsapp

55 7090 6697
55 54 03 46 81

Daños

Al instalarse de manera inversa provocará los siguientes daños:

1 El centro de disco dentado se desface dañando el reten y el paquete pre-amortiguador.

2 Desarmado y deformado collarín generado por el impacto al realizar contacto en el accionamiento del piston del collarín con el centro dentado.



Los Síntomas que se perciben mediante este daño son los siguientes:

- No corta
- Vibración
- Fuga de líquido
- Ruido
- Pedal hasta el fondo



www.3loriginal.com



COMPONENTES Y AUTOPARTES IRON, S.A. DE C.V.

Interpark Logistic Center. Bodega 23 y 24 Calzada de Guadalupe No. 410
Col. El Cerrito, Cuautitlán, Estado de México, C.P. 54879 Tel. 55 7090-6697